

## Fugas en el servoembrague 970 051 412 0

En los vehículos MAN, modelos TGA, TGS, TGX, Cityliner, Tourliner, Trendliner, Lion's Coach, Lion's Regio y Omnibus pueden presentarse fugas cuando se cambia el embrague. El líquido del sistema de accionamiento hidráulico se escapa por una abertura de ventilación del servoembrague.

Este caso se presenta únicamente cuando existe una pobre combinación de tolerancias del volante, disco de embrague y placa de presión. Cuando se presiona el pedal del embrague, el empujador del servoembrague se acciona con una carrera mayor a la especificada. A consecuencia de esto la junta del émbolo distribuidor falla.

Esto se soluciona utilizando el servoembrague 970 051 466 0. Este aparato tiene un empujador más largo que, incluso en la combinación de tolerancias mencionada, no será accionado con una carrera mayor a la admisible.

Al respecto, hacemos referencia a la Información de servicio 274903, la cual puede ser solicitada en MAN.



Además, también nos gustaría advertirle una vez más que el accionamiento hidráulico - a modo de prueba - puede dañar cualquier servoembrague si al mismo tiempo la carrera del empujador no está limitada.