

Scurgeri în servo ambreiajul 970 051 412 0

La modelele de vehicule MAN TGA, TGS, TGX, Cityliner, Tourliner, Trendliner, Lion's Coach, Lion's Regio și Omnibus, pot apare scurgeri când ambreiajul este înlocuit. Fluidul din valva de operare hidraulică poate să iasă prin orificiul de ventilare al servo ambreiajului.

Această situație apare când este o combinație incorectă a toleranțelor între arcul lamelar radial, discul de ambreiaj și placa de presiune. Când pedala ambreiajului este activată, actuatorul servo ambreiajului operează în afara cursei specifice. Aceasta cauzează o defectare a garniturii valvei pistonului.

Servo ambreiajul 970 051 466 0 trebuie folosit pentru remedierea acestei situații. Această versiune are un actuator mai lung care nu operează în afara cursei permise chiar și în situația de mai sus.

În această privință vă recomandăm să consultați informația pentru ateliere de reparații 274903, care poate fi solicitată de la MAN.



Dorim de asemenea să vă avertizăm că activarea părții hidraulice pentru a face un test poate distruge orice servo ambreiaj dacă actuatorul nu este limitat la cursa specifică.